

30 а/о

# Справка

22/III-1974г. Нач-к Управления РО КРБ и Барунас  
Бел. на улице у Нач-ка Золотая 2-й. КРБ м.т.  
Золотая А.К. Предложено Барунас провести  
дополнительно проверку по фактам некомпетентного  
исполнения работ на агрегате  
и других нарушениях, приведших к повреждению  
на заводе азотных удобрений. Материал  
проверки на 40.04.74г. возбудил в Управлении РО КРБ

Сек. управления Золотая 2-й.  
и.р. Ивонд- (Кузнецов)

1/II-74г.

31

СЕКРЕТНО

КГБ — СССР

287

02

74

Экз. № 1

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЛИТОВСКОЙ ССР  
по Нововскому РО КГБ

## **АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ**

Источник "АРТУРАС" № а/д 21435 26 " февраля 1974 г.  
Принял БАРИНС По делу

Ночью 23 февраля 1974г. в цехе аппарата №2 произошла авария  
II категории по классификации Госгортехнадзора. По плану производился  
ремонт агрегата синтеза аппарата №3. Работы производили рабочие ремон-  
тно-строительномонтажного управления № 8 (РСМУ-8), которому возглав-  
ляет начальник Искюнас. Рабочим была дана команда установить диафраг-  
му высокого давления на линии свежего газа в колонну синтеза №3.  
Диафрагма предназначалась для измерения количества упомянутого газа.  
После окончания работы на данном узле эксплуатационный персонал при-  
ступил к опрессовке всей системы трубопроводов и аппаратов агрегата  
синтеза №3. Опрессовка велась согласно инструкции компрессором  
6ЧК рабочей средой (смесью, состоящей из 25% водорода и 75% азота).  
После поднятия давления выше 100 атмосфер (рабочее давление 320атм)  
произошел, по мнению источника, взрыв плохо собранного фланцевого  
соединения и как следствие взрыв вырвавшейся азото-водородной сме-  
си. Осмотр данного фланцевого соединения после взрыва показал, что  
один фланец высокого давления был накрут на трубу высокого давлени-  
я больше чем на три витка. При повышении давления данное место ме-  
ханически не выдержало возникающих напряжений.

Данный случай не произошел бы, если:

1. После окончания ремонтных работ данное соединение осмот-  
рили прораб РСМУ-8 и механик цеха.
2. Начальник смены нарушил свою инструкцию по проведению  
опрессовки, так как в инструкции указано, что опрессовка оборудования  
должна производиться при обязательном присутствии механика цеха.
3. Небрежность выполнения ремонтных работ рабочими РСМУ-8.

Источник Считает, что данное происшествие произошло неумышленно,  
особенно со стороны эксплуатационного персонала той смены, в которой  
это произошло.

Приложение: эскиз на I-м листе.

26.02.74г.

Артурсас


Халд

СПРАВКА: Сообщение принято в связи с выяснением причин аварии в цехе аммиака №2 Монавского завода азотных удобрений.

ЗАДАНИЕ: В процессе общения и бесед с работниками цеха аммиака №2 выясните не было ли злого умысла в связи с выше указанной аварией.

НАЧАЛЬНИК МОНАВСКОГО РО КГБ  
ПРИ СМ ЛИТОВСКОЙ ССР- МАЙОР

*Барцис*  
А. БАРЦИС

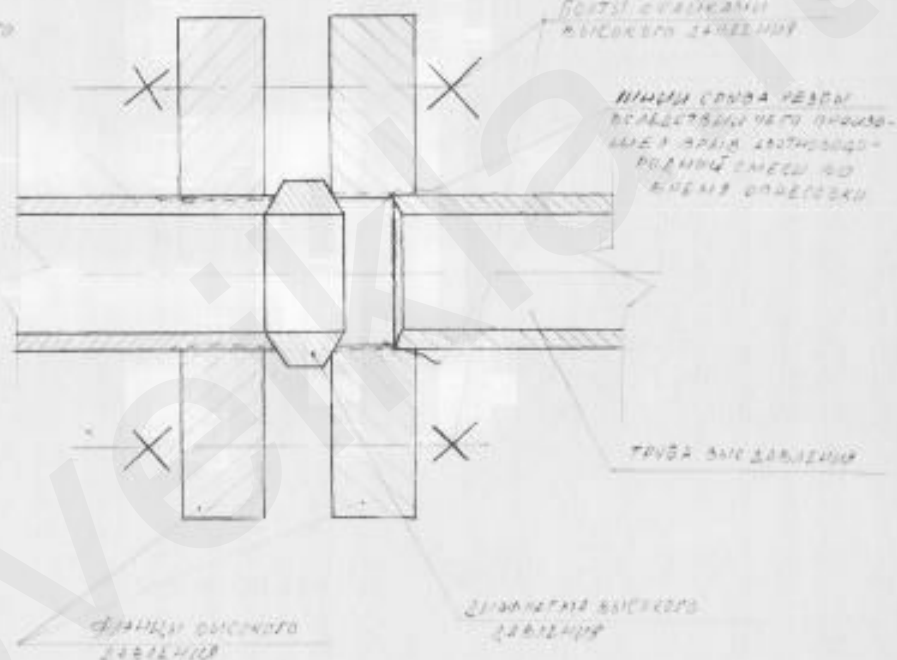

ЭСКИЗ К ОБЪЯСНЕНИЮ АВАРИИ В ЦЕХЕ АММИАКА  
№2 23 ФЕВРАЛЯ 1973 г.

*Артурс*  
СОСТАВИЛ  
26.02.1973г.